



## 飛航安全調查委員會 事故調查期中飛安通告

通告編號：ASC-IFSB-17-07-001

發布日期：2017 年 7 月 7 日

### 事故經過：

民國 106 年 6 月 30 日，一架本國籍公務直昇機，配備 Breeze-Eastern hoist (P/N BL-15704-2) 型機外救生吊掛裝置，於執行海上搜救吊掛組合訓練任務時，發生吊鉤接頭鬆脫，2 名特搜員落海分別遭受輕重傷送醫之事故。

### 說明：

調查小組於初步檢視後發現，維修員於事故前執行救生吊掛之掛鉤組裝作業時，組合件締緊裝置未確實定位，檢驗員於確認檢查時亦未查覺，致吊掛時發生掛鉤接頭鬆脫人員受傷事故。

### 建議事項：

請要求所屬確實依照 Breeze-Eastern 維修手冊 TD-01-006 25-61-00 Revision D / 第 720 頁 / M VITAL POINT INSPECTION (重要關鍵檢查) 之內容執行掛鉤組合件締緊裝置之安裝、締緊、定位作業及品管檢查程序。

飛航安全調查委員會

執行長王興中