國家運輸安全調查委員會

1140609 明鴻輪散裝船於高雄港離泊過程中觸碰碼頭事故事實資料報告

調查報告編號: TTSB-MFR-25-10-002

發布日期:中華民國 114年 10月 20日

一、事實資料

1.1 事故簡述

民國 114 年 6 月 9 日約 1909 時¹,香港籍散裝船 PACIFIC CENTURY (以下稱為明鴻輪)(如圖 1.1-1),IMO²編號 9568902,總噸位 94955,船長(Length Overall, LOA) 295.00 公尺,船寬 46.00 公尺,於高雄港離泊過程中觸碰 89 號碼頭,造成明鴻輪舵板及碼頭受損,另停泊於 89 號碼頭之「台船 8 號」工作船受明鴻輪螺旋槳排出之俥葉流影響而翻覆沉沒。本次事故未造成人員傷亡及環境污染。

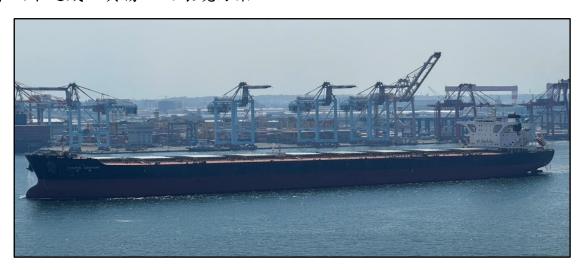


圖 1.1-1 明鴻輪外觀檔案照片

1

依據中華民國運輸事故調查法及國際海事組織海難事故調查章程,本調查報告僅用 於改善運輸安全之用。中華民國運輸事故調查法第 5 條:運安會對於重大運輸事故 之調查,旨在避免運輸事故之再發生,不以處分或追究責任為目的。

國際海事組織海難事故調查章程第 1 章第 1.1 節:Marine safety investigations do not seek to apportion blame or determine liability. Instead a marine safety investigation, as defined in this Code, is an investigation conducted with the objective of preventing marine casualties and marine incidents in the future.

¹ 本報告所列時間均為臺北時間,即世界協調時(Coordinated Universal Time, UTC)+8 小時。

² 國際海事組織 (International Maritime Organization, IMO)。

就事故發生過程以時間順序敘述如下:

- 1800 時 明鴻輪於高雄港 98 號碼頭完成卸貨後為壓載狀況³ (In Ballast Condition),壓艙水共計 76,343.43 公噸,船首吃水 8.60 公尺、船尾吃水 10.92 公尺,備便離泊出港。
- 1833:44 時 船長與2位引水人進行離泊作業前資訊交換(Master and Pilot Information Exchange, MPX),主領引水人與船長討論拖船帶 纜位置,分別為臺港 15401 號拖船於船首右舷帶纜、臺港 16402 號拖船於船尾偏右帶纜、臺港 15402 號拖船在旁備便 及確認最大吃水,副領引水人向船長說明離泊航行計畫後開始執行離泊作業。
- 1843:32 時 拖船分別於船首右舷及船尾中間偏右完成帶纜,主領引水人 及船長至駕駛臺左舷翼橋(Bridge Wing)進行離泊作業操作, 副領引水人於駕駛臺右舷翼橋協助離泊作業操作,船長依據 主領引水人指令透過無線電下達俥令及舵令。
- 1854:06 時 各纜繩解離碼頭纜樁 (All Lines Cast Off),臺港 15401 號拖 船及臺港 16402 號拖船朝後將明鴻輪拉離碼頭,船位如圖 1.1-2①。

2

³ 指船舶未載貨物但裝載壓艙水以保持穩性。

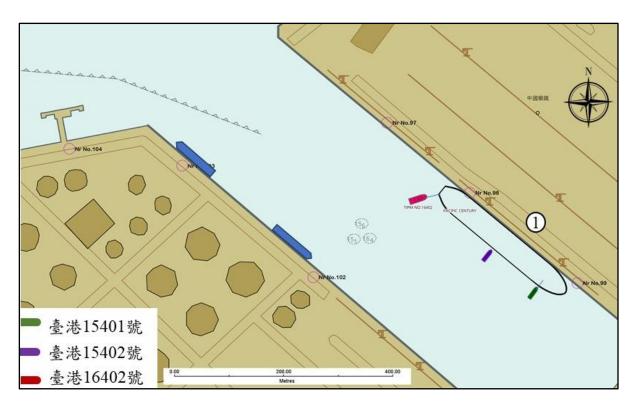


圖 1.1-2 明鴻輪離泊時拖船配置圖

1856:43 時 船長透過無線電對講機 (Walkie Talkie) 依序下令「微速倒俥 (Dead Slow Astern」)、「慢速倒俥 (Slow Astern)」、「微速倒 俥 (Dead Slow Astern)」,船位如圖 1.1-3②。

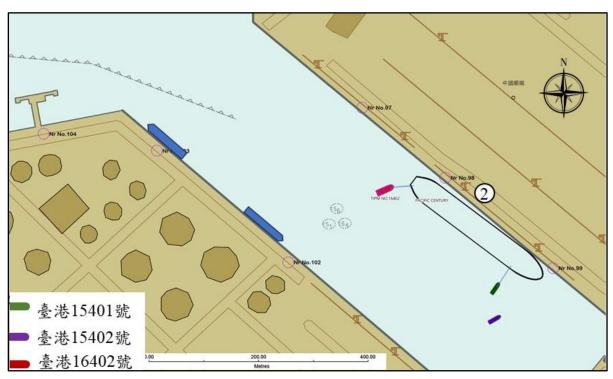


圖 1.1-3 明鴻輪倒俥與拖船配置圖

- 1856:49 時 主領引水人下令船尾拖船臺港 16402 號朝後 45 度大俥拉; 船首拖船臺港 15401 號依序慢俥拉及停俥。
- 1900:28 時 四副回報「現在退速一點一」,船長下令「停俥(Stop Engine)」;
- 1902:44 時 船長下令 Dead Slow Astern,當時明鴻輪船首距碼頭約 38 公 尺。
- 1903:40 時 主領引水人下令臺港 16402 號拖船朝明鴻輪正船尾快俥拉。明鴻輪對地航向(Course Over Ground, COG)⁴ 298.8 度,船速 2 節向後。明鴻輪船首朝左向碼頭偏轉。
- 1903:53 時 主領引水人下令船首拖船臺港 15402 號於明鴻輪左船首快俥頂,明鴻輪 COG 298.3 度,隨後明鴻輪船尾朝左向碼頭偏轉。
- 1904:10 時 明鴻輪迴轉率 (Rate of Turn, ROT) 自-5 deg/min⁵開始向右增 加, COG 自 298.5 度持續增加,船位如圖 1.1-4③。
- 1905:11 時 明鴻輪之 COG 已超過 98 號碼頭走向(309 度)形成交角, 船體逐漸接近碼頭。
- 1905:15 時 主領引水人下令船首拖船臺港 15402 號停止推頂,明鴻輪 COG 316.5 度,船速 2.5 節向後。
- 1905:23 時 副領引水人提醒主領引水人明鴻輪角度可再增加,隨後主領引水人下令明鴻輪右船首之臺港 15401 號拖船快俥頂。
- 1906:50 時 主領引水人下令船尾臺港 16402 號拖船朝外快俥拉。明鴻輪

⁴ 對地航向(Course Over Ground, COG)指船舶在地表上實際運動軌跡之方向。

⁵ 迴轉率 (Rate of Turn, ROT) 之單位為 deg (度)/min (分鐘);數值正數為船首向右,數值負數為船首向左。

COG 322.1 度,船速 2.8 節向後。

- 1906:57 時 船長下令 Stop Engine。
- 1907:16 時 明鴻輪 COG 自 323 度開始向左轉,船速 2.8 節向後,船位 如圖 1.1-4④。
- 1908:51 時 主領引水人要求明鴻輪拋應急錨。COG 322.7 度,船速 2.2 節 向後。
- 1909:24 時 明鴻輪進俥產生之俥葉排出流影響靠泊於 89 號碼頭之台船 8 號船體。當時船速 2.8 節向後。
- 1909:52 時 明鴻輪 COG 308.7 度,船速 1.5 節向後,明鴻輪船尾觸碰 89 號碼頭,船位如圖 1.1-4⑤。
- 1910:07 時 台船 8 號船體進水後沉沒。

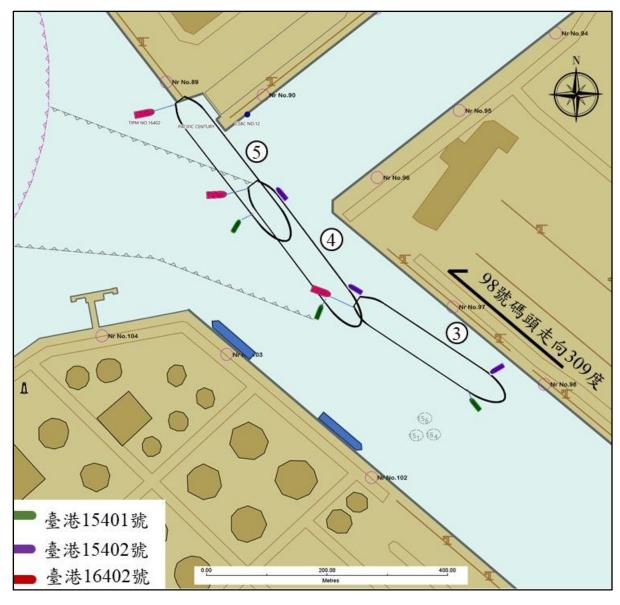


圖 1.1-4 明鴻輪船尾向左偏轉跡示意圖

1.2 船舶資料

船		舶		基本	資 料 表
船			名	明鴻 PACIFIC CENTURY	台船8號
船	旃	ŧ	國	香港	無
船	籍	<u>F</u>	港	香港	無
國門	祭海事組織	i IMO	編號	9568902	無
船	舶	號	數	V11367	無
船	舶	呼	號	VRHU8	無
船	舶	用	途	散裝船	工作船
船	身	材	質	鋼材	鋼材
總	uj	Ą	位	94955	14
船	(全	•)	長	295	8
船			寬	46	1.5
船	舶 管	理) 司	Hong Kong Ming Wah Ship	台灣國際造船股份有限公司
刀口	7月 6	4 7	·	Management Co., Ltd.	百得國际逗船成仍有限公司
船	舶 戶	介	人	Pacific Century Shipping Co.,	台灣國際造船股份有限公司
				Ltd.	
船	舶 建	造 E	期	西元 2011 年	西元 2001 年
船	舶 建	造均	也 點	中國	台灣國際造船股份有限公司
AD	M X	<u> </u>		<u> </u>	(以下簡稱台船)
主	機	型	式	柴油機	柴油機
主	機製	造屬	及 商	MAN B&W	YAMAHA
檢	查	機	構	中國船級社	無
船	員最低	安全	配額	14	無
安	全設備	人數	配 置	32	無

1.3 船舶及碼頭損害情形

1.3.1 船舶損害

1.3.1.1 明鴻輪

依據勞氏船級社 (Lloyd's Register, LR)檢驗報告⁶,明鴻輪舵板下部舵針 (Ruder Lower Pintle)最大間隙變大至 2.35 mm、舵板有凹陷及擦痕、舵

⁶ LR 受「明鴻」船舶所有人與船舶管理公司委託,並代表中國船級社執行「明鴻」損害檢驗。檢驗日期: 114 年 6 月 10 日;報告編號: KAO2500001/CCS。

桿(Rudder Bar)輕微彎曲、船底船殼未發現凹陷及擦痕。明鴻輪損壞位置如圖 1.3-1。事故後經勞氏船級社測試,主機及操舵裝置皆正常,明鴻輪情況良好。

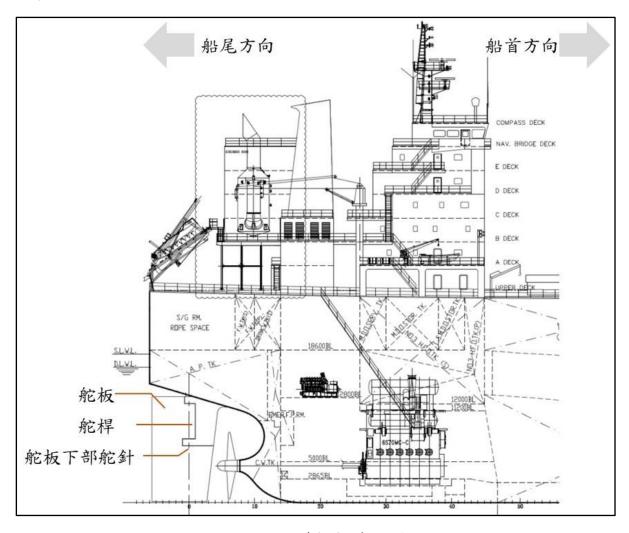


圖 1.3-1 明鴻輪損壞位置圖

1.3.1.2 台船 8 號

依據台船之損壞報告及調查小組取得之照片,「台船8號」打撈上岸後, 船艙浸水,船體無明顯損害(如圖1.3-2)。



圖 1.3-2 台船 8 號損害照片

1.3.2 碼頭損害

依據台船之碼頭損害報告,89 號碼頭轉角處下方之結構鋼板裂開、碼頭冠牆表面保護層剝落且鋼筋外露、岸上閉路監視系統(Closed-Circuit Television, CCTV)立柱倒塌及 CCTV 損壞,如圖 1.3-3。



圖 1.3-3 89 號碼頭損害現場照片

1.4 人員資料與配置

明鴻輪船上有中國籍船長1名、中國籍船員17名及緬甸籍船員7人, 共計25人,均持有該國主管機關核發有效期內之各項船員適任證書。相關 人員基本資料如表1.4-1所示。依據明鴻輪及高雄港引水人辦事處所提供之 工作與休息時數紀錄,事故當日駕駛臺成員及引水人均有值勤與休息時數 紀錄。

項目	船長	四 副	幹練水手	主領引水人	副領引水人
國籍/性別	中國/男	中國/男	中國/男	臺灣/男	臺灣/男
年齢(歳)	41	27	33	49	37
證書種類	一等船長	一等二副	高級 值班水手	引水人	引水人
職務資歷	4個月	5 個月	2 年	5年6個月	1年6個月

表 1.4-1 相關人員基本資料

事故當時,駕駛臺成員有船長、四副、幹練水手、主領引水人及副領引水人,共計 5人,船長與主領引水人在左舷翼橋,副領引水人在右舷翼橋,四副及幹練水手位於駕駛臺內協助操俥、操舵(如圖 1.4-1)。

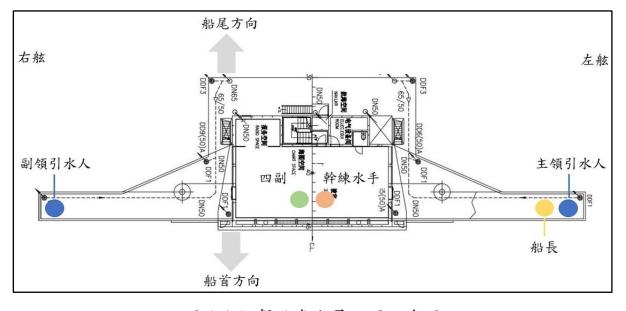


圖 1.4-1 駕駛臺成員位置示意圖

1.5 天氣及海象

依據高雄港務分公司船舶交通服務(Vessel Traffic Service, VTS)中心觀測資料,事故期間二港口風向為西北風,蒲氏風力級數為3至4級,潮汐為漲潮0.9公尺,能見度良好。

1.6 航行資料紀錄器及相關資料

本次事故所獲之紀錄器資料有:明鴻輪航行資料紀錄器(Voyage Data Recorder, VDR)資料、明鴻輪 CCTV 影像、船舶自動識別系統(Automatic Identification System, AIS)資料、台船碼頭 CCTV 影像及臺港 16402 號拖船可攜式錄影裝置(Dashboard Recorder,以下簡稱紀錄器)資料,上述各資料時間均已完成時間同步。本案調查所用之語音抄件係依 VDR 所記錄之駕駛臺區域音訊及拖船紀錄器製作,詳附錄 1。

1.6.1 明鴻 VDR 航行資料紀錄器

明鴻輪駕駛臺裝設之 VDR 製造廠商為 FURUNO Electric Co., Ltd.,型號為 VR-3000,上次年度檢測日期為西元 2025 年 1 月 24 日,檢測結果正常,必要參數皆有記錄。

1.6.2 台船碼頭 CCTV 影像抄件

本會依台船碼頭 CCTV,整理事故相關影像作成影像抄件如表 1.6-1。

表 1.6-1 事故影像抄件

臺北時間	影像	說明
1909:05		1. 「台船8號」開始 受到明鴻輪螺旋槳 俥葉流沖擊。
1909:24		1. 「台船8號」開始進水傾斜。
1909:27	紫船纜	1. 「台船 8 號」遭沖離 泊位,僅靠船頭繫船 纜固定。

臺北時間	影像	說明
1909:44	明鴻船尾台船8號	1. 明鴻輪船尾持續接近碼頭。
1909:49	台船8號明鴻船尾	 明鴻輪觸碰碼頭前, 其水流將「台船 8 號」推至其左舷。 明鴻輪未碰撞「台船 8號」。
1909:52	明鴻船尾	1. 明鴻輪觸碰碼頭。

臺北時間	影像	說明
1910:07	明鴻	1. 「台船8號」沉沒。 2. 白色圓圈處為「台船 8號」沉沒位置。

1.7 船舶交通服務

高雄港位於臺灣西南沿海,呈西北至東南向,以前鎮河為界,北邊為第一港口,南邊為第二港口,港內現有 139 座碼頭;本次事故發生在第二港口之 98 號及 89 號碼頭水域; 98 號碼頭走向為 309 度、水深約為 16 公尺,89 號碼頭水深約為 10 公尺; 98 號碼頭與對岸 102 號碼頭之距離約 270 公尺,如圖 1.7-1。

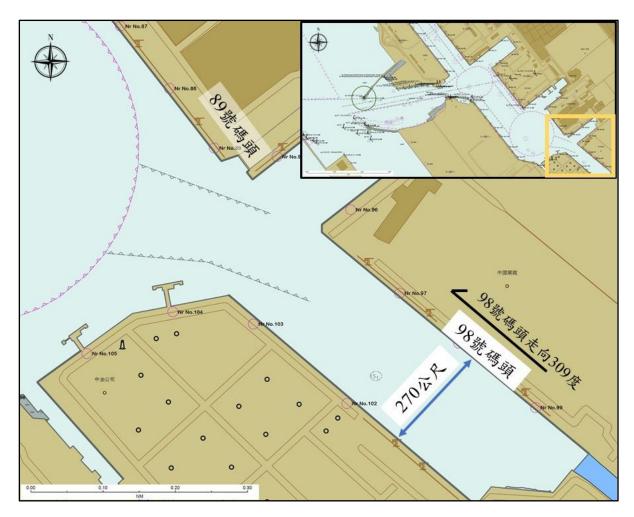


圖 1.7-1 89 號碼頭及 98 號碼頭位置示意圖

1.8 相關法規及文件

與本案相關法規及文件計有:明鴻輪之安全管理手冊,摘錄如下:

1.8.1 明鴻輪之安全管理手冊

依據明鴻輪安全管理之船舶進出港操作須知,於引水人登、離輪及其 在船時船長責任部分,船長及值班駕駛員應注意事項,相關內容如下:

- 4.2.1 船長應向引水員⁷詳細介紹本船有關資料,同時也應向引水員詳細 了解港口、航道與泊位情況及操作計畫,並填妥船長和引水員資 料互換表。
- 4.2.2 船長在把船舶交由引水員操縱後並不解除其對船舶的安全航行所

⁷ 此處將『引水人』一詞稱為『引水員』。

負的責任以及操縱與控制船舶的權力。船長應判斷及監督引水員 的每一操縱措施是否正確,如果對引水員的操縱措施有懷疑時應 及時加以提醒,並提供意見。當發現引水員的操縱措施明顯失誤 並影響船舶航行安全時,應毫不猶豫地下達命令加以糾正甚至可 親自操縱。

4.2.4 值班駕駛員除負責俥鐘操作、測定船位和協助瞭望以外還應監督 水手的操舵情況,嚴防出現操反舵或其他錯誤。同時,還應根據 定位情況判斷引水員的措施是否正確,如是否正確,如有任何疑 問應立即告知船長。

1.9 訪談紀錄

1.9.1 明鴻輪船長

受訪者表示,事故當時為離泊作業,吹西北風為向岸風,船舶處於重壓載水狀態 (Heavy Ballast Condition),兩名引水人上船後,與引水人完成資訊交換並簽署引水卡,整體吃水情形與操作特性均已向引水人說明,副領引水人告知出港計畫為船倒退至後方開闊水域向左調頭,共有3艘拖船協助離泊並使用拖船纜,1艘拖船於右船首第一艙附近帶纜,1艘拖船於右船尾帶纜,另1艘拖船在旁機動調度。

在離泊過程中,主領引水人負責操船,副領引水人則在另一舷協助瞭望,但具體兩位引水人如何互相協助,受訪者無特別印象。當時與主領引水人至駕駛臺左舷翼橋操作,此位置可以清楚觀察船尾情況,當所有纜繩解離碼頭纜樁後,開始使用 Dead Slow Astern 接著 Slow Astern 將船舶倒退,此時船首與碼頭距離逐漸接近。倒退過程中,俥令長時間維持在 Dead Slow Astern,約3至4分鐘,船舶退速達2至3節,主領引水人並未使用適當俥舵令修正船舶姿態,船尾逐漸向左偏移並朝向碼頭接近,此時受訪者再次產生疑慮再度詢問引水人當下操作是否安全,對方回應已下左滿舵,惟當時尚未進俥,未能有效抑制偏擺,船尾最終與碼頭旁小艇發生碰撞。

受訪者表示,事故中曾兩度提出安全疑慮,但因尊重引水人專業與經驗,未果斷接手指揮而感到懊悔,另表示引水人未能充分掌握船舶在重載狀態下的操控特性,尤其倒俥排出流導致船尾橫移時,卻未及早修正。另公司雖有船長與引水人合作程序,但缺乏明確界定船長何時應介入的準則,導致實務上船長即使產生疑慮,仍往往尊重引水人判斷。

1.9.2 明鴻輪四副

受訪者談及事故當日情形,在引水人登輪後,船長與兩位引水人完成資訊交換,內容包含吃水狀態、操縱特性、拖船配置與離泊方式,簽署引水卡,就操作指令的傳遞流程達成共識:由主領引水人下令,經船長轉達,再由受訪者執行俥令並監督舵工操舵。雖然引水人無逐一口頭重述,但確實專注閱讀相關文件,並注意船況。離泊計畫為「先倒俥離泊至特定區域,再調頭後頭進出港」。

在事故過程中,受訪者站位於駕駛臺舵工右前方,負責執行俥令、監看雷達與船速,同時注意舵工操舵。離泊初期,船舶依照計畫進行倒俥操控,並遵循引水人及船長的指令操作。其間船長多次詢問船速狀況,當船速逐漸達到約2節時,船位出現偏移跡象,船長隨即緊急下令「Full Ahead」,同時要求船首人員拋錨。

受訪者指出,雖然俥令已立即執行,但主機由倒俥轉換為正俥需要時間,且無法立即反映至船舶運動,導致修正效果有限。事故發生前,已測試並確認俥舵正常,但在突發情況下,即使加至最大馬力,仍因主機反應所需時間不足,無法有效避免事故。

1.9.3 主領引水人

登輪前曾與副領引水人在前往碼頭途中討論離泊計畫,登輪後與船長完成 MPX,針對航路、拖船配置、主機性能與操船計畫充分溝通後,簽署引水卡。作業時,受訪者與船長在駕駛臺左舷翼橋操作,副領引水人則在右舷翼橋觀察並以對講機通聯。

受訪者表示,曾看過主領、副領引水人角色分工的參考文件,但並非正式規範,實務上多依經驗與默契協作。副領引水人通常協助觀察船體與四周物體之相對距離、聯繫拖船及回應 VTS。受訪者過去曾多次在該碼頭引領船舶靠離泊,熟悉事故發生的碼頭環境。依過往慣例於事故碼頭進行離泊作業,通常配置 3 艘拖船,分別在船首、船中與船尾,其中船首與船尾拖船與大船拖帶拖船纜,船尾拖船為主力 6,000 匹馬力,通常船舶會由拖船將船首、船尾旁拖橫移約離碼頭 1 至 1.5 倍船寬,再倒俥至開闊水域進行調頭出港。

受訪者表示,事故當時由於對岸碼頭有船舶靠泊,船體並未完全拉至航道中央,而是在目測橫移約 1 倍船寬後即開始倒俥,同時事故當時風向為西北風,自船尾吹來,為避免船尾受風造成船位向前,受訪者提早使用主機倒俥,並控制退速於 3 節以下,倒俥時間約 4 分鐘,認為此操作無不妥。然而,因船舶排水量逾 90,000 噸,且裝載約 20,000 噸壓艙水,船尾吃水達 11 公尺,操作過程中感覺船體負荷沉重。當察覺船位動能異常時,已立即指示下錨,但未能有效阻止偏移。

受訪者認為事故主因在於船首未能順利偏離碼頭,反而向碼頭靠近,加上風力作用與主機反應未如預期,使偏移趨勢持續惡化。在倒俥過程中,副領引水人曾建議船位略向右修正,由於橫向力作用使船尾向左甩靠近碼頭,即使多次調整俥舵並結合拖船操作,仍無法有效修正偏移。最終,即使拋下雙錨嘗試減速,船尾仍與碼頭發生觸碰。

1.9.4 副領引水人

受訪者指出,過去曾參與相同碼頭離泊相似噸位船舶的作業,估計約5至6次,且與主領引水人經常配合。此次登輪後即與船長進行資訊交換,查閱引水卡,確認重壓載水狀態、拖船配置及離泊計畫,並說明港區作業情況與引水人離輪點調整。作業當時風向為西北風,風力約3至4級。

受訪者表示,離泊初期操作正常,由拖船斜拉船尾並配合主機倒俥建立後退動能。但操作過程中,船尾出現持續左偏,主領引水人曾以俥舵及

操控拖船協助修正,仍無明顯改善。船舶倒退期間,於駕駛臺右舷翼橋觀察船舶動態,曾透過無線電提醒主領引水人右舷水域尚有空間,可往右偏以維持船尾角度。然而,船舶因重壓載水狀態,慣性較大,最終船尾仍持續左偏並觸碰堤岸。

關於駕駛臺分工,受訪者說明主領引水人負責操縱,副領引水人則進行通訊聯繫與觀察協助,必要時提供提醒。受訪者亦透過對講機建議主領引水人進俥舵操作,並觀察拖船是否依指令配合。其補充,在國外經驗中,重載散裝船通常會由高馬力拖船支援。本次操作中,雖已使用拖船施力、倒俥與俥舵調整等常見方式,但仍未能修正船尾偏移。受訪者認為,主領引水人皆已完成可執行的操作,但受訪者當下無從了解船尾左偏加劇的原因。

附錄 1 明鴻輪 VDR 語音抄件

主領引水人:Pilot-a 副領引水人:Pilot-b 明鴻輪船長:Capt. 明鴻輪大副:Co 明鴻輪二副:2o 明鴻輪四副:4o 明鴻輪三副:3o 明鴻輪本匠:Cpr. 明鴻輪電機員:Ee

臺北時間	發話人	內容
18:32:59	40	引水晚上好
18:33:00	Pilot-a	海
18:33:01	40	引水晚上好
18:33:02	Pilot-a	兄弟們大家好 是船長嗎
18:33:05	40	船長在外面
18:33:11	Pilot-a	等一下準備左邊引水梯
18:33:13	Pilot-b	組合梯齁
18:33:15	Pilot-a	嘿 對
18:33:17	Pilot-b	船長 船長 等一下備一下左舷組合梯齁
18:33:20	Capt	左舷組合梯 好
18:33:22	Pilot-b	水面一米半
18:33:23	Capt	一米半
18:33:27	Capt(對講機)	額 大副 二副
18:33:31	2o(對講機)	船長請講
18:33:33	Capt(對講機)	額 離完泊以後 準備左舷組合梯水面一米半
18:33:44	Pilot-b	引水卡在哪裡
18:33:49	40	在這裡
18:33:55	Pilot-a	吃水多少
18:34:02	40	十米九八
18:34:03	Pilot-b	九二
18:34:04	Pilot-a	十米九二齁
18:34:05	Capt	對
18:34:07	Pilot-b	船長簽的名齁
18:34:09	Capt	好
18:34:12	Capt	來
18:34:14	40	這個寫舊的就行
18:34:21	Pilot-b	船長 拖船來要帶拖輪喔
18:34:23	Capt	好好 已經安排好人
18:34:27	Pilot-a	那個前面挪一艙好不好

臺北時間	發話人	內容
18:34:28	Pilot-b	船尾帶在正船尾稍微偏右一點 正船尾偏右一點
18:34:30	Pilot-b	好 船頭一艙
18:34:33	Capt	右船頭一艙啊 一艙不太好帶上來耶 就是我們的纜車在二三艙之間
18:34:40	Pilot-a	再來就是那個
18:34:41	Capt	對對對對
18:34:44	Pilot-a	那個力氣比較
18:34:52	Capt (對講機)	那個二副
18:34:54	2o (對講機)	船長請講
18:34:56	Capt (對講機)	你船尾拖輪帶在船中偏右一點
18:35:00	2o (對講機)	船中偏右
18:35:03	Capt (對講機)	船尾的船中偏右一點
18:35:06	2o (對講機)	喔 好的 明白
18:35:11	Capt (對講機)	船頭大副
18:35:12	Co (對講機)	船長請講
18:35:14	Capt (對講機)	你看他那個拖輪引纜重不重啊
18:35:19	Co (對講機)	那個我們拉
18:35:24	Capt (對講機)	能拉上來吧
18:35:26	Pilot-a	那個不是有絞機可以絞嗎
18:35:28	Capt	我們絞機在那個二三艙那邊
18:35:31	Pilot-a	二三艙喔
18:35:32	Pilot-b	調一下角度就好 那個船長我大概跟您講一下航程 航行計畫喔
18:35:38	Co (對講機)	拉開 是吧
18:35:41	Pilot-a	船長有沒有引纜可以這樣拉
18:35:42	Capt	你稍等一下
18:35:44	Pilot-a	因為那個那邊喔 力量不太夠
18:35:50	Capt	盡量帶在前面是嗎
18:35:51	Pilot-a	對對對
18:35:52	Capt	那我們叫他拉一下試一下
18:35:54	Capt (對講機)	大副啊 你用引纜 幾個人拉一下 試一下 如果不夠拉不上來的話 就用引纜走那邊
18:36:04	Pilot-a	或是 ok 走那邊 太高了試不試
18:36:10	Capt	我盡量帶在一艙右邊
18:36:14	Pilot-a	前面好像六米多而已
18:36:15	Pilot-b	八 八米九
18:36:17	Capt	八米九 重壓載
18:36:19	Pilot-a	風暴艙有壓水嗎
18:36:21	Capt	有壓水
18:36:24	Pilot-a	風暴艙有壓水比較舒服 不然出去很晃啊
18:36:30	Pilot-b	船長不好意思跟你講一下齁
18:36:33	Capt	好好好

臺北時間	 發話人	內容
	•	三條拖船 兩匹五千匹 這匹六千匹馬力 拉開 前面
18:36:36	Pilot-b	這兩條是五千 後面是六千 等一下拉開之後 船中這
		條會到左邊去
18:36:45	Capt	恩
18:36:47	Pilot-b	我們整個船往後退 直接用退的
18:36:50	Capt	從這邊 調頭
18:36:52	Pilot-b	退到這邊之後向左調頭
18:36:53	Capt	向左
18:36:54	Pilot-b	對
18:37:17	Pilot-b	等一下幫你轉正開到這邊 引水船 船到這邊的時候 我們就快下去了
18:37:22	Capt	額 在這裡下是吧 額引水梯一離泊就要趕緊放是吧
18:37:28	Pilot-b	你們調頭到這邊還有一段時間
18:37:38	Capt	在 在這邊就下引水啦
18:37:40	Pilot-b	在這邊就下 就是船一開動我們就會下 因為出到外面不同費用
18:37:46	Capt	好 有風浪是吧
18:37:49	Pilot-b	然後你們船過這邊的時候 十一頻道報告 vts
18:37:56	Capt	就是防波堤的時候啊
18:37:57	Pilot-b	對 過內防波堤 十一頻道報告
18:38:00	Capt	寫一下記一下啊
18:38:01	40	恩 好的
18:38:02	Pilot-b	報告只要說你下一港哪裡 出防坡堤這樣就行了 然後走出港巷道 你就順著巷道 出了巷道才可以轉
18:38:10	Capt	好的收到
	- 1	出了巷道再去轉 現在風是從這個方向三四級風 等
18:38:12	Pilot-b	一下不知道會不會下雨啦 湧浪的話等我們調好頭我
		在跟你確認一下
18:38:23	Capt	好的 謝謝你
18:38:24	Pilot-b	這邊只要全速出去其實問題都不大
18:38:30	Capt	引水那個前面的拖輪帶好
18:38:32	Pilot-a	好的 收到 非常好
18:38:34	Capt	好 謝謝
18:38:35	Pilot-a	船長 那就這樣準備解頭纜 尾拖帶好就解尾纜 俥舵都好用啦
18:38:45	Capt (對講機)	二副你船尾拖輪帶好了嗎
18:38:49	20(對講機)	
18:38:50	Capt (對講機)	好沒關係
18:39:39	Capt	三副
18:39:40	40	嘿
18:39:41	Capt	你看是不是開了兩部舵機
18:39:42	40	好的 開兩個舵機 兩個舵機

臺北時間	發話人	內容
18:39:54	Pilot-a	這個方向 可是現在風速好像比想像中大
18:40:02	Capt	現在倒纜可不可以先解
18:40:09	Capt (對講機)	好 現在大副啊 頭纜頭纜可以先解了
18:40:16	不明 (對講機)	(不明)
18:40:20	Capt (對講機)	對 因為 風是向 從後面來的
18:40:24	不明 (對講機)	(不明)
18:40:29	不明	(不明)
18:41:05	Pilot-a	兄弟那引水卡借我再讓我看一下 借我再讓我看一下
18:41:10	40	甚麼
18:41:11	Ab	三副啊 你那引水卡再給引水看一下
18:41:12	40	好的
18:41:20	Pilot-a	那個速度表那張那一頁我看一下
18:41:24	Pilot-a	速度
18:41:32	Pilot-a	這個倒俥速度多少 倒俥馬力多少 倒俥馬力沒有
18:41:42	Pilot-a	四五八十二 是吧 四五八十二
18:41:47	Pilot-a	喔 好 謝謝 謝謝
18:41:50	40	咱們這有給您準備水
18:41:52	Pilot-a	有有有 我喝了 謝謝
18:42:14	Capt (對講機)	那個二副
18:42:16	2o (對講機)	船長請講
18:42:18	Capt (對講機)	尾拖带好了嗎
18:42:19	2o (對講機)	還沒有還正在帶正在繳
18:42:22	Capt (對講機)	好 行行 慢點慢點 注意安全
18:42:26	2o (對講機)	好的
18:42:35	Ab	就要下引水了
18:42:40	不明	(不明)
18:42:41	Ab	對呀
18:43:19	不明	上面
18:43:32	2o (對講機)	船尾尾拖带好
18:43:35	Capt (對講機)	好解尾纜
18:43:37	2o (對講機)	解尾纜
18:43:59	Capt (對講機)	額小三
18:44:01	40 (對講機)	船長收到
18:44:03	Capt (對講機)	你船頭工作燈有沒有打開 船頭船尾工作燈
18:44:05	40 (對講機)	好的 船頭船尾工作燈
18:44:12	拖船 (對講機)	領港八兩船尾拖船帶好了
18:44:16	Pilot-a (對講機)	謝謝八兩船長
18:44:36	40	我燈是不是關了
18:44:42	Ab	亮了
18:44:50	40	亮了吧
18:45:22	Capt (對講機)	繼續鬆啊二副

臺北時間	發話人	內容
18:45:26	2o (對講機)	好的繼續鬆
18:45:35	4o	cancel cancel
18:45:55	40 (電話)	那個問一下老電那個甲板照明的開關開了啊
18:46:09	Cap t(對講機)	前面大副頭纜都收起來沒有
18:46:12	Co (對講機)	(不明)
18:46:16	Capt (對講機)	好的 繼續繼續繳掉那個頭纜啊
18:46:48	4o	你們船尾 晚上
18:46:52	2o(對講機)	報告駕駛臺尾纜解離正在往回繳
18:47:00	4o	就開進出港
18:47:09	Ee	那個梯口的燈都還沒開是吧
18:47:12	4o	對 梯口的燈我的意思就是梯口的燈
18:47:19	Ee	(不明)
18:47:22	Capt (對講機)	船頭怎麼樣
18:47:25	Co (對講機)	船頭已經
18:47:56	Capt (對講機)	大副
18:47:58	Co (對講機)	可以了可以了
18:47:59	Capt (對講機)	好好好好
18:48:05	2o (對講機)	船尾駕駛臺尾纜清爽
18:48:10	Capt (對講機)	收到
18:48:59	Capt (對講機)	二副啊 你們尾橫纜收起來就可以前面去收尾倒纜了
18:49:03	2o (對講機)	好的
18:49:12	Co (對講機)	額 船頭首纜清爽
18:49:15	Capt (對講機)	好解橫纜
18:49:18	Co (對講機)	好解橫纜
18:50:30	Co (對講機)	船長要不要解倒纜
18:50:32	Capt (對講機)	解解啊解
18:51:02	Co (對講機)	首横纜清爽
18:51:06	Capt (對講機)	解首倒纜
18:51:09	Co (對講機)	好的解首倒纜
18:52:15	2o (對講機)	額 木匠直接繳 就行
18:52:18	2o (對講機)	好的 船長那個尾倒纜清爽
18:52:22	Capt (對講機)	好的 收到
18:52:32	Capt (對講機)	二副啊 你們纜繩收起來了 不要幹別的 先去準備一
10.52.52		下左邊的引水梯水面上一米半
18:52:39	2o (對講機)	好的 明白
18:53:22	Capt (對講機)	(不明)
18:53:30	Capt (對講機)	大副你看下面的人喔 趕快繳就果斷一點
18:54:02	Capt (對講機)	大副啊 解最後一根纜報告一下
18:54:06	2o (對講機)	好的收到 現在所有纜繩解掉正在繳
18:54:10	Capt (對講機)	那個小三你記錄一下解最一纜的時間洞六啊 洞六
18:54:16	40 (對講機)	好的 收到
18:54:28	2o (對講機)	木匠木匠 你带三副然後準備放引水梯的東西啊

臺北時間	發話人	內容
18:54:34	Cpr (對講機)	好的好的 我带三副去
18:54:45	不明 (對講機)	木匠 安全帶救生衣一起帶過來
18:54:49	Cpr (對講機)	我跟那個三副說他已經拿了啊
18:54:57	4o	還沒有報告頭纜
18:55:24	Cpr (對講機)	三副安全带救生你拿過去沒有
18:55:27	3o (對講機)	拿了兩套
18:55:41	2o (對講機)	木匠木匠救生衣剩幾
18:55:44	Cpr (對講機)	怎麼講二副
18:55:46	2o (對講機)	現在救生衣拿了三套夠不夠
18:55:54	Cpr (對講機)	三套差不多 等等只有三個人下去
18:55:57	2o (對講機)	好的
18:55:59	不明 (對講機)	沒有 你都要穿啦 在邊上幫忙也要帶著
18:56:03	不明 (對講機)	你安全带都带著啊
18:56:10	Cpr (對講機)	小三啊 開左舷引水梯工作燈
18:56:14	40 (對講機)	收到
18:56:43	Capt (對講機)	dead slow astern
18:56:45	4o (對講機)	dead slow astern
18:56:47		(俥鐘聲)
18:57:00	Capt (對講機)	slow astern
18:57:02	4o (對講機)	slow astern
18:57:03		(俥鐘聲)
18:57:16	40 (對講機)	engine slow astern sir
18:57:18	Capt (對講機)	好的收到
18:57:36	4o	關了嗎
18:57:44	Capt (對講機)	dead slow astern
18:57:45	4o (對講機)	dead slow astern
18:57:49		(俥鐘聲)
18:58:01	40(對講機)	engine dead slow astern
18:58:02	Capt (對講機)	好的收到
18:58:38	Capt (對講機)	左满舵
18:58:40	Ab	左满舵
18:58:41	40 (對講機)	左满舵
18:58:48	Ab	滿舵左
18:58:55	40 (對講機)	滿舵左
19:00:26	Capt (對講機)	速度
19:00:28	40 (對講機)	現在退速一點一
19:00:30	Capt (對講機)	收到
19:01:25	Capt (對講機)	stop engine
19:01:26	40 (對講機)	stop engine
19:01:29	10 (417年 1年 1年 1	(俥鐘聲)
19:01:39	40 (對講機)	engine stop sir
19:01:40	Capt (對講機)	好的收到

臺北時間	發話人	內容
19:02:39	Capt (對講機)	dead slow astern
19:02:41	4o (對講機)	dead slow astern
19:02:44		(俥鐘聲)
19:02:53	4o (對講機)	engine dead slow astern
19:02:55	Capt (對講機)	好的收到
19:03:13	Capt (對講機)	現在速度
19:03:16	40 (對講機)	現在退速一點九
19:03:19	Capt (對講機)	正舵
19:03:20	Ab	正舵
19:03:21	40 (對講機)	正舵
19:03:27	40 (對講機)	舵正
19:03:28	Capt (對講機)	好收到
19:06:35	Capt (對講機)	左滿舵
19:06:36	Ab	左滿舵
19:06:37	40 (對講機)	左滿舵
19:06:43	40 (對講機)	滿舵左
19:06:45	Capt (對講機)	好收到
19:06:57	Capt (對講機)	stop engine
19:06:59	40 (對講機)	
19:07:02		(俥鐘聲)
19:07:03	Capt (對講機)	速度多少
19:07:05	40 (對講機)	現在退速二點八
19:07:13	40 (對講機)	engine stop sir
19:07:15	Capt (對講機)	好收到
19:07:21	Capt (對講機)	dead slow ahead
19:07:23	4o (對講機)	dead slow ahead
19:07:25	Capt (對講機)	左滿舵喔
19:07:26	Ab	(俥鐘聲) 左滿舵
19:07:28	Capt (對講機)	dead slow ahead slow ahead
19:07:30	40 (對講機)	slow ahead
19:07:33		(俥鐘聲)
19:07:34	Capt (對講機)	half ahead half ahead
19:07:35	40 (對講機)	half ahead
19:07:37		(俥鐘聲)
19:07:40	Capt (對講機)	左满舵左满舵
19:07:41	40 (對講機)	滿舵左
19:07:53	Capt (對講機)	full ahead full ahead
19:07:55	40 (對講機)	full ahead
19:07:57	~ /ax.a.x.	(俥鐘聲)
19:08:06	Capt (對講機)	左满舵左满舵
19:08:07	40 (對講機)	滿舵左
19:08:20	Capt (對講機)	船速多少船速多少

臺北時間	發話人	內容
19:08:21	4o (對講機)	退速二點四 退速二點四
19:08:22	Pilot-a	準備拋錨拋錨
19:08:25	Capt (對講機)	大副大副
19:08:27	Co (對講機)	船長請講
19:08:28	Capt (對講機)	拋錨拋錨
19:08:30	40	要拋錨啊
19:08:32	Pilot-a	左滿舵
19:08:33	Capt (對講機)	左舵左舵 左满舵
19:08:34	40	左滿舵 滿舵左
19:08:37	Pilot-a / capt (對講機)	快俥快俥 full ahead
19:08:39	4o (對講機)	已經是 full ahead
19:08:51	Pilot-a	加俥加俥快加快俥 下錨下錨
19:08:55	Capt (對講機)	左錨下錨啊左錨
19:09:22	4o (對講機)	正舵
19:09:23	Capt (對講機)	正舵正舵正舵
19:09:24	4o (對講機)	正舵
19:09:52		(碰撞聲)

報告結束